

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفی دو

حلب ۲۰

۱- تلاش

۲- استراحتی نصب

انطباق



H3 / g6

سوراخ سوراخ






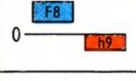
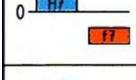
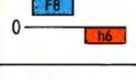
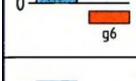
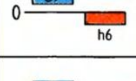


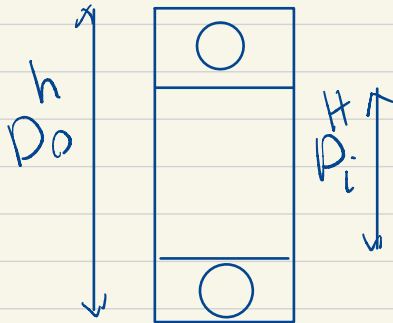
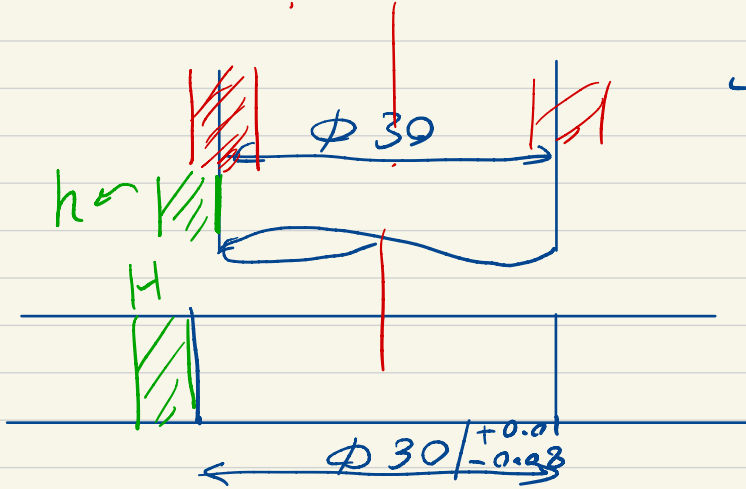

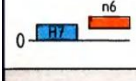
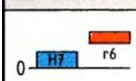

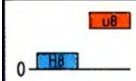

h یا H همیشه یکبارزه آن در آن اندازه

نامی است

اجزای استاندارد با h یا H ساخته می شود.



انتخاب نوع انطباق ، انطباقات یاتاقانهای غلتشی			
مقایسه با (DIN 7157 (1.66)		انتخاب نوع انطباق	
نوع انطباق	نوع انطباق	ملاحظات	کاربرد
لقی			
H8/d9	D10/h9	اجزاء گردان با لقی زیاد می گردند.	تأسیسات نوار نقاله ، ماشینهای کشاورزی
H8/e8	E9/h9	اجزاء گردان با لقی کافی می گردند .	یاتاقان پارو غنکاری حلقه ای ، محور گردان
H7/ f7	F8/h9	اجزاء گردان با لقی قابل توجهی می گردند.	کشوئیهای راهنما
H7/g6	G7/h6	اجزاء گردان بدون لقی قابل توجهی می گردند.	یاتاقان محور سنگ ، چرخنده های کشوئی ، محور - دستگاه تقسیم
H7/ h6	H7/h6	این اجزاء به صورت سرشی در یکدیگر عمل کرده و با دست قابل حرکت هستند .	مرغک در دستگاه مرغک ، بوش میل راهنما
لقی یا پرسی سرشی			
H7/j6		اجزاء با ضربه های آرام و یا با دست جا به جا می شوند.	فلکه های تسمه ، چرخنده ها ، توپها و محور ها با اتصال خارفتری و گوه ای
H7/n6		اجزاء با نیروی کم جا به جا می شوند .	بوش یاتاقان ، گزنین ، میل راهنما
پرسی			
H7/ r6		این اجزاء رامی توان با را صرف نیروی زیاد جازد .	بوش یاتاقان در پوسته
H7/s6		این اجزاء را می توان فقط با صرف نیروی زیاد ، و یا با استفاده از انبساط و انقباض جازد .	تاج چرخنده ، حلقه های انقباضی
H8/u8		این اجزاء فقط با انبساط و یا انقباض در یکدیگر جازده می شوند .	چرخ روی محور ، کوپلینگ روی محور
a موارد ذکر شده پر رنگ ارجحیت دارد .			

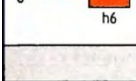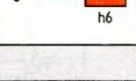Clearance fits			
	H8/d9	Loose running fit Clearance allows for loose fit of mating parts. (i. e. spacer sleeves on shafts)	D10/h9 
	H8/e8	Free running fit (Medium running fit): Sufficient clearance is allowed for ease of assembly. (i. e. collar on shaft)	E9/h9 
	H8/f7	Close running fit: Clearance allows for parts to be easily assembled by hand while maintaining location accuracy. (i. e. plain bearing of shaft)	F8/h9 
	H7/f7	Sliding fit – free: Clearance allows accurate location and free movement, including turning. (i. e. piston valves in cylinders)	F8/h6 
	H7/g6	Sliding fit – constrained: Clearance allows better locational accuracy while still allowing sliding or turning movement. (i. e. transmission gear on shaft)	G7/h6 
	H8/h9	Minimal clearance fit: Allows locational accuracy and hand force assembly without being a snug fit. (i. e. spacer sleeves)	H8/h9 
	H7/h6	Locational clearance fit: Allows snug fit of stationary parts that may be assembled by hand force. (i. e. punch in punch holder)	H7/h6 
Transition fits			
	H7/j6	Locational transition fit – clearance: For accurate location allowing more clearance than interference. (i. e. gears on shafts)	not specified
	H7/n6	Locational transition fit – interference: For accurate location where interference is permissible. (i. e. drill bushing in jigs)	
Interference fits			
	H7/r6	Locational interference fit: For rigidity and alignment/accurate location without special bore requirements. (i. e. bushings in housings)	not specified
	H7/s6	Medium drive fit: For ordinary steel parts or shrink fits of light sections. Tightest fit possible for cast iron. (i. e. plain bearing bushings)	
	H8/u8	Force fit: For parts fitting that can withstand high mechanical pressing force or shrink fitting. (i. e. wheel on axle)	
	H8/x8	Extreme force fit: For parts that can only be assembled by stretching or shrinking. (i. e. turbine blade on shaft)	

ISO fits

Basic shaft system

cf. DIN ISO 286-2 (1990-11)

Nominal dimension range over-to mm	Limit deviations in μm for tolerance classes ¹⁾													
	for shafts	for holes								for shafts	for holes			
		Pairing with an h9 shaft results in a									Pairing with an h11 shaft results in a			
		h9	clearance fit				transition fit				h11	clearance fit		
	C11	D10	E9	F8	H8	J9/JS9 ²⁾	N9 ³⁾	P9		A11	C11	D10	H11	
bis 3	0	+120	+60	+39	+20	+14	+12,5	-4	-6	0	+330	+120	+60	+60
	-25	+60	+20	+14	+06	0	-12,5	-29	-31	-60	+270	+60	+20	0
3-6	0	+145	+78	+50	+28	+18	+15	0	-12	0	+345	+145	+78	+75
	-30	+70	+30	+20	+10	0	-15	-30	-42	-75	+270	+70	+30	0
6-10	0	+170	+98	+61	+35	+22	+18	0	-15	0	+370	+170	+98	+90
	-36	+80	+40	+25	+13	0	-18	-36	-51	-90	+280	+80	+40	0
10-18	0	+205	+120	+75	+43	+27	+21,5	0	-18	0	+400	+205	+120	+110
	-43	+95	+50	+32	+16	0	-21,5	-43	-61	-110	+290	+95	+50	0
18-30	0	+240	+149	+92	+53	+33	+26	0	-22	0	+430	+240	+149	+130
	-52	+110	+65	+40	+20	0	-26	-52	-74	-130	+300	+110	+65	0
30-40	0	+280								0	+470	+280		
	-62	+120	+180	+112	+64	+39	+31	0	-26	0	+310	+120	+180	+160
40-50	0	+290	+80	+50	+25	0	-31	-62	-88	-160	+480	+290	+80	0
		+130									+320	+130		
50-65	0	+330								0	+530	+330		
	-74	+140	+220	+134	+76	+46	+37	0	-32	-190	+340	+140	+220	+190
65-80	0	+340	+100	+60	+30	0	-37	-74	-106	-190	+550	+340	+100	0
		+150									+360	+150		
80-100	0	+390								0	+600	+390		
	-87	+170	+260	+159	+90	+54	+43,5	0	-37	-220	+380	+170	+260	+220
100-120	0	+400	+120	+72	+36	0	-43,5	-87	-124	-220	+630	+400	+120	0
		+180									+410	+180		
120-140	0	+450								0	+710	+450		
	-100	+200	+305	+185	+106	+63	+50	0	-43	-250	+460	+200	+305	+250
140-160	0	+460	+305	+185	+106	+63	+50	0	-43	-250	+770	+460	+305	+250
		+210	+145	+85	+43	0	-50	-100	-143		+520	+210	+145	0
160-180	0	+480								0	+820	+480		
		+230									+580	+230		
180-200	0	+530								0	+950	+530		
	-115	+240	+355	+215	+122	+72	+57,5	0	-50	-290	+660	+240	+355	+290
200-225	0	+550	+355	+215	+122	+72	+57,5	0	-50	-290	+1030	+550	+355	+290
		+260	+170	+100	+50	0	-57,5	-115	-165		+740	+260	+170	0
225-250	0	+570								0	+1110	+570		
		+280									+820	+280		
250-280	0	+620								0	+1240	+620		
	-130	+300	+400	+240	+137	+81	+65	0	-56	-320	+920	+300	+400	+320
280-315	0	+650	+190	+110	+56	0	-65	-130	-186	-320	+1370	+650	+190	0
		+330									+1050	+330		
315-355	0	+720								0	+1560	+720		
	-140	+360	+440	+265	+151	+89	+70	0	-62	-360	+1200	+360	+440	+360
355-400	0	+760	+210	+125	+62	0	-70	-140	-202	-360	+1710	+760	+210	0
		+400									+1350	+400		
400-450	0	+840								0	+1900	+840		
	-155	+440	+480	+290	+165	+97	+77,5	0	-68	-400	+1500	+440	+480	+400
450-500	0	+880	+230	+135	+68	0	-77,5	-155	-223	-400	+2050	+880	+230	0
		+480									+1650	+480		



35 | +0
-0.062

¹⁾ The tolerance classes in **bold** print correspond to row 1 in DIN 7157; their use is preferable.
²⁾ The tolerance zones J9/JS9, J10/JS10 etc. are all identical in size and are symmetrical to the zero line.
³⁾ Tolerance class N9 may not be used for nominal dimensions $\leq 1\text{mm}$.

نکته ۱: شکل شافت بر اساس استراتژی نصب صحیحی نبود.

نکته ۲: نباید قید اضافی در طراحی باشد


غلط

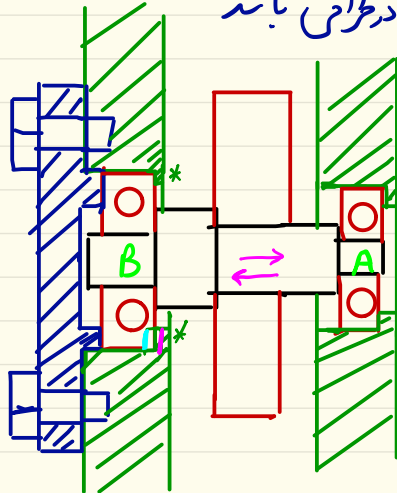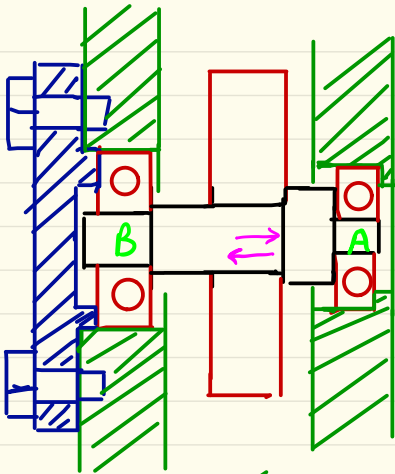


نکته ۳: روش های مختلفی

برای استراتژی نصب وجود

دارد.

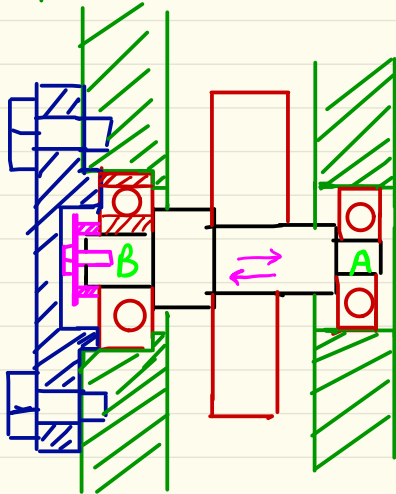


۲. نمونه نقشه کارگاهی

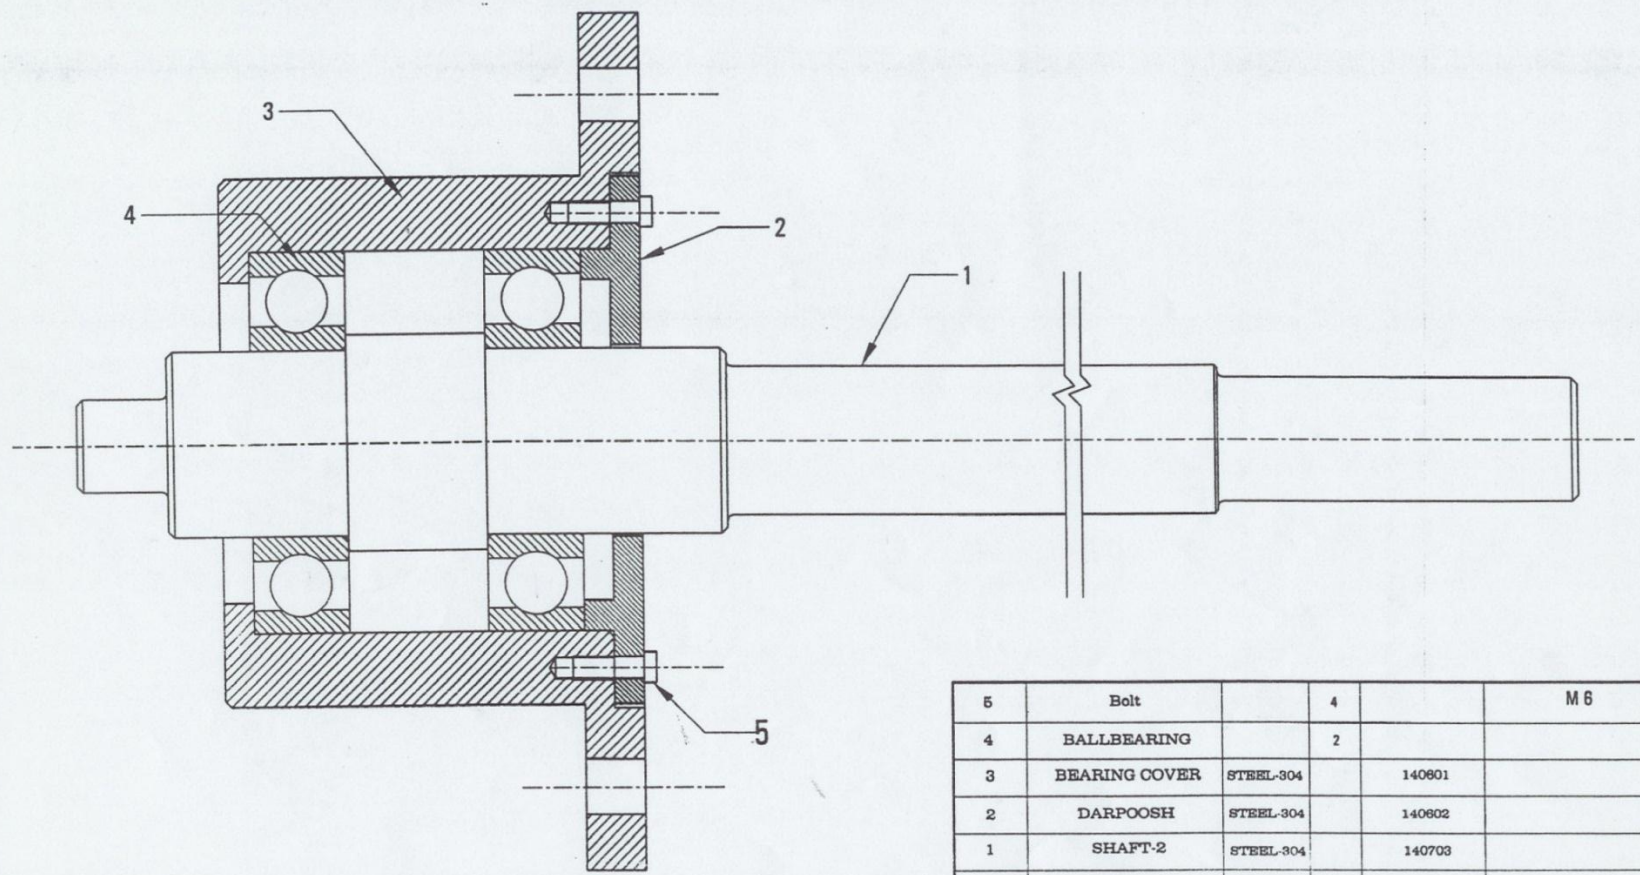

5	Bolt		4		M 6
4	BALLBEARING		2		
3	BEARING COVER	STEEL-304		140801	
2	DARPOOSH	STEEL-304		140802	
1	SHAFT-2	STEEL-304		140703	
NO.	REMARKS	MAT.	QUAN.	DWG.NO.	
TITLE: Assemble of Rekab			CUSTOMER		PROJECT
					Generator - Pe Model
DWG.NO.: 140700			SCALE	1:1	PROJECTION
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	Tol	DIN 7168 M
				Date	1384/03/03

شکل شافت ۱

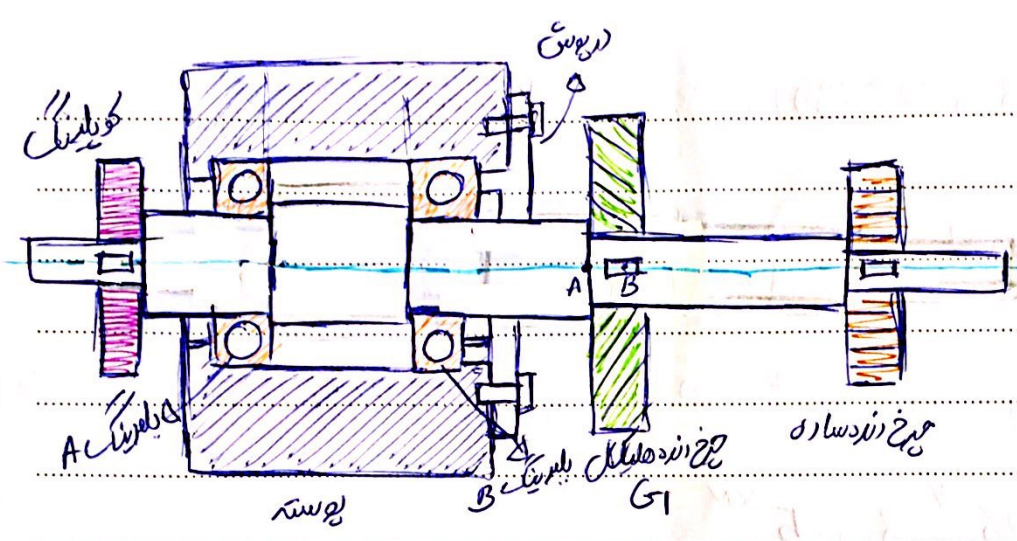


۱۰
۱۰
✓

استراتژی نصب


- ۱- ابتدا پلیرینگ A را روی پوسته جابی کنیم
 - ۲- سپس پلیرینگ B را روی شافت جا میزنیم
 - ۳- پلیرینگ B به همراه شافت را روی پوسته قرار می دهیم
 - ۴- درپوش را می گذاریم و پیچ های آن را می بزنیم
 - ۵- اجزاء بیرونی پوسته شامل چرخ دنده هلیکال G1 و چرخ دنده ساده و کولینگ را با پیچ های زیر پوسته شافت قرار می دهیم
- + چرخ دنده هلیکال G1 را از سمت راست شافت بیرونی آن میواریم کنیم
- + سپس چرخ دنده ساده را از سمت راست میواریم کنیم
- + کولینگ را از سمت چپ بیرونی شافت قرار می دهیم و آن را جابی کنیم

۱۰
۱۰
استراتژی

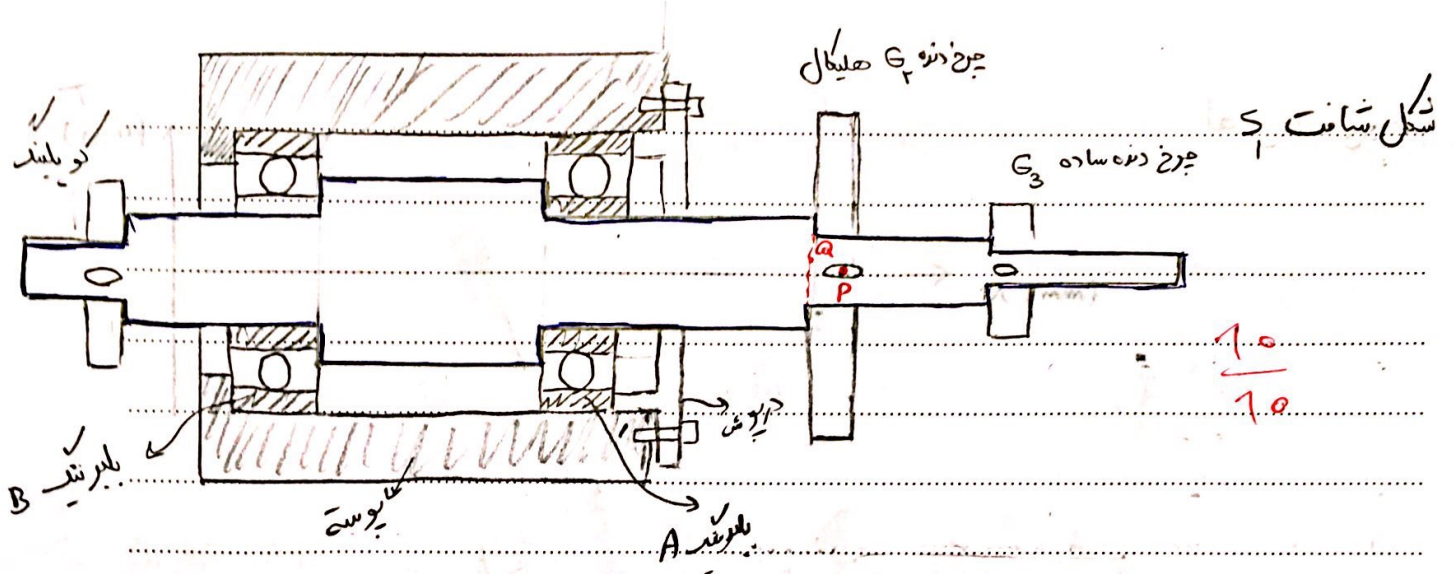


استراتیژی نصب


- ۱- بلبرنگ B در پوسته جا زده می شود.
- ۲- بلبرنگ A روی شافت جا زده می شود.
- ۳- شافت از سمت راست درون پوسته قرار می گیرد و در پوسته در محل مشخص شده بسته می شود.
- ۴- کوپلینگ از سمت چپ جا زده می شود. (می توان به جای خار از پوسته استفاده کرد)
- ۵- چرخ دنده هلیکال G1 از سمت راست جا زده می شود.
- ۶- چرخ دنده ساده G3 از سمت راست جا زده می شود.

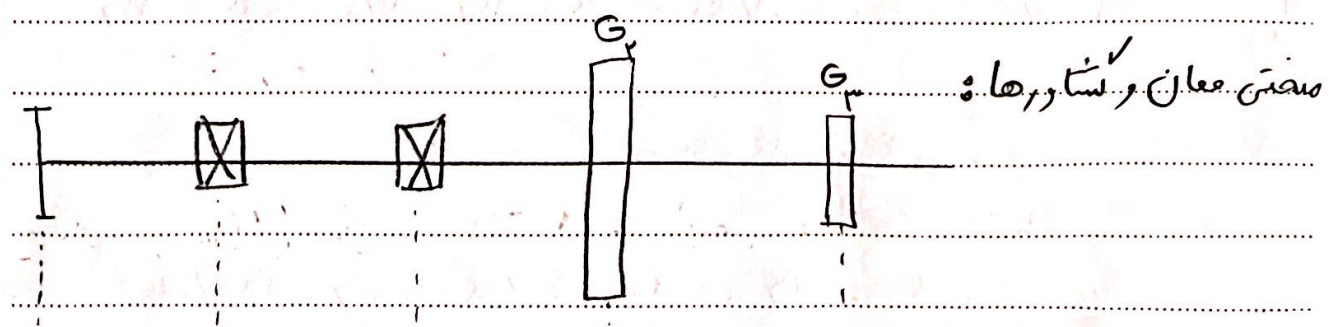

برای سفت شدن

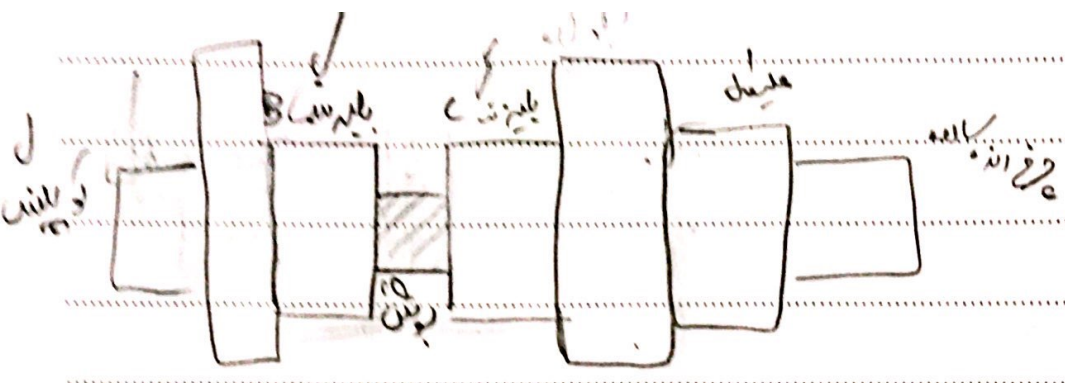




استقرار سفتی

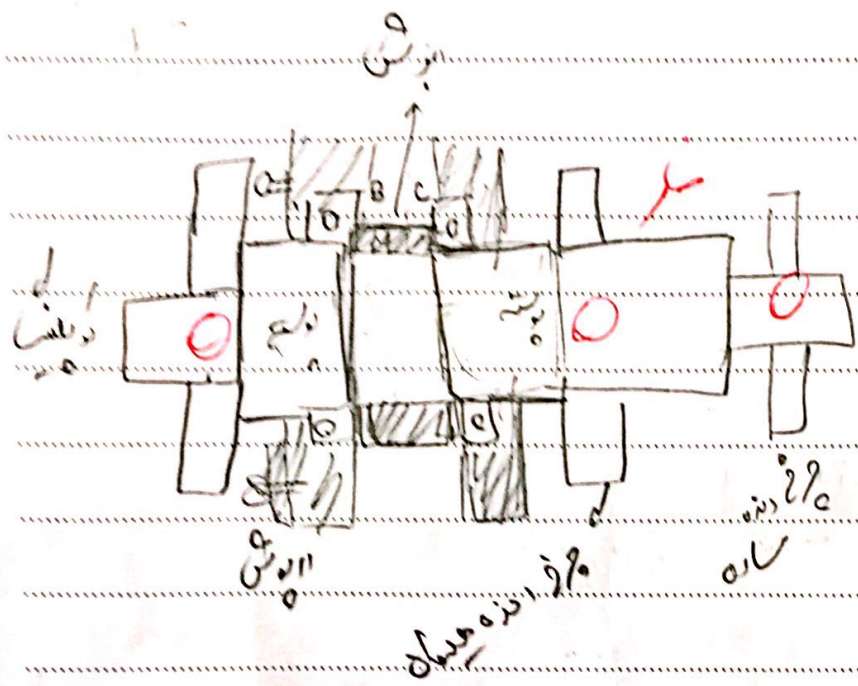

- 1- ابتدا پلیمرینها را در پوسته جاوانا قرار دهید
- 2- سپس پلیمرینها را در قوالب سفت جانزین
- 3- سفت سیم را پلیمرینها را از چوب و لادن پوسته و سیم
- 4- چرخ در دهه عملیات برآورد می شود زخم فولاد و سیم این توانستند در روش تکثیر است
- 5- در پوسته را در سفت چوب و سیم
- 6- کوپالت در سفت چوب فولاد و سیم است چوب پلیمرینها
- 7- چرخ زخم را در سفت است قرار در سیم

۷۰/۷۰

برای سفت کردن محورها از کوره آهن سبز استن استفاده می کنند. H 8/99
برای سفت از پلی استر استفاده می کنند.

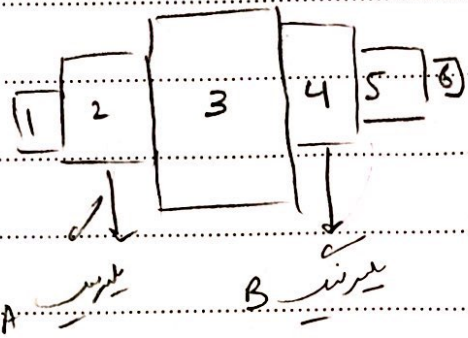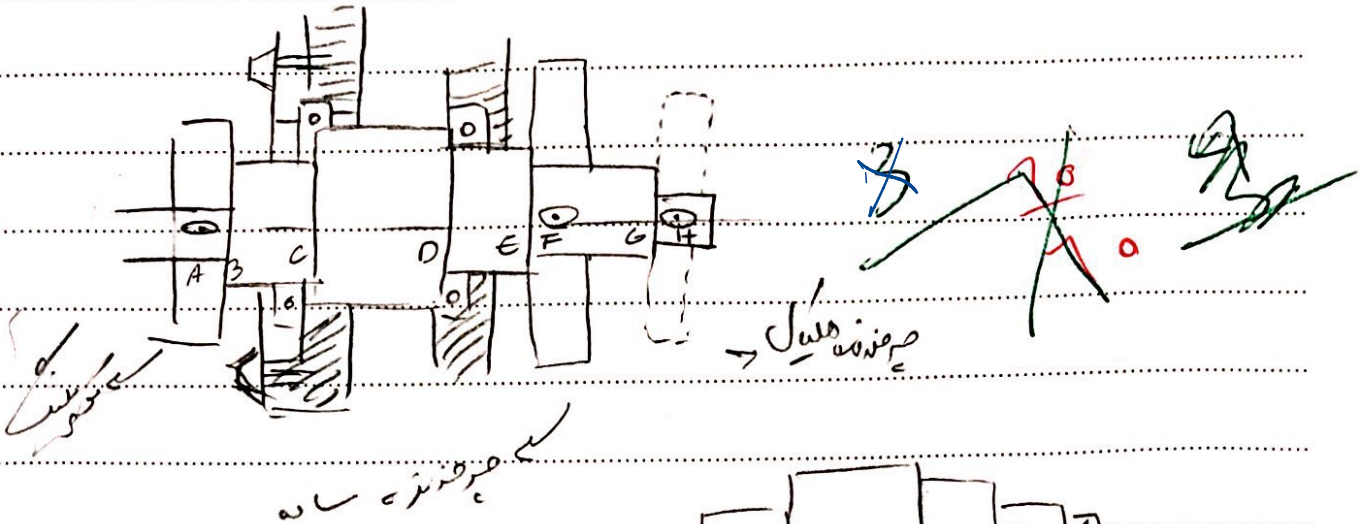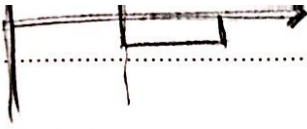

از نظر این مسئله برای ۵ وزن صرفه‌نفره استفاده می‌شود. از دو پوسل بزرگ برای قفسه‌ها و یک پوسل کوچک برای بستن دروازه استفاده می‌شود. پوسل (A) در پوسل دروازه و پوسل (B) در پوسل قفسه‌ها قرار می‌گیرد.


از حالت برای نوشتن صرفه‌نفره ساده و همکار استفاده می‌شود. برای این مسئله از روشی قطعات جدیدی است.

تعداد پوسل ABCDEFGH در شکل مشخص شده است.

بسته به اندازه پوسل A در آن بود پوسل دیگر و صرفه‌نفره ساده یا پوسل دیگر در صحنه قرار می‌گیرد. در اصل خود دروازه رفته و با پوسل‌ها بستن می‌شود.

در این قطعات پوسل‌ها در صحنه صرفه‌نفره همکار و دیگر پوسل‌ها در صحنه قرار می‌گیرند.

$$\rightarrow A_2 = 12001,280 - 1,44,377 + 1180,1 = 21601,903$$

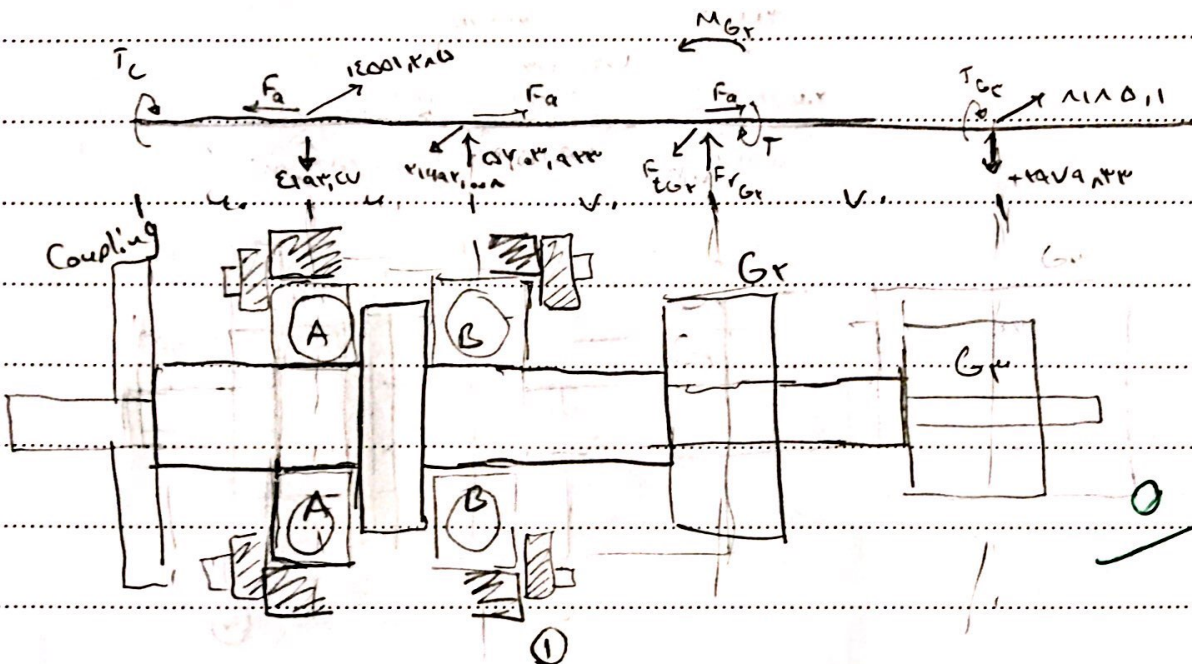

9
10

در صورتی؟



استاندرت نیست:

ابتدا بلبرینگ A را در دیواره جای زنج سینی شایسته را از سمت راست دارد بلبرینگ دیگری نیست و به این ترتیب بلبرینگ B نیز در دیواره جای خود در سینی درجه شایسته و به این ترتیب بلبرینگ C را از سمت راست دارد شایسته می‌کنیم ✓


2 ~~10~~

$$B_z = -(-64.52 + 81.5 + 3900) = 1.737 \text{ N}$$

$$B_x = -F_1(G_2) = 9.36 \cdot 3 \text{ N}$$

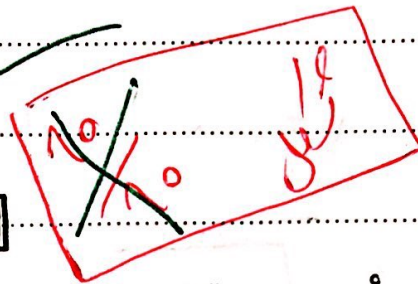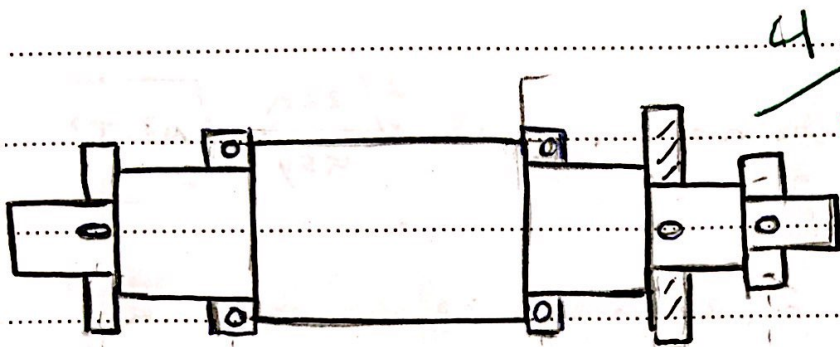


$$T = T_1(\alpha = 0^\circ) + T_{G_2}(\alpha = 190^\circ) + T_{G_3}(\alpha = 260^\circ)$$

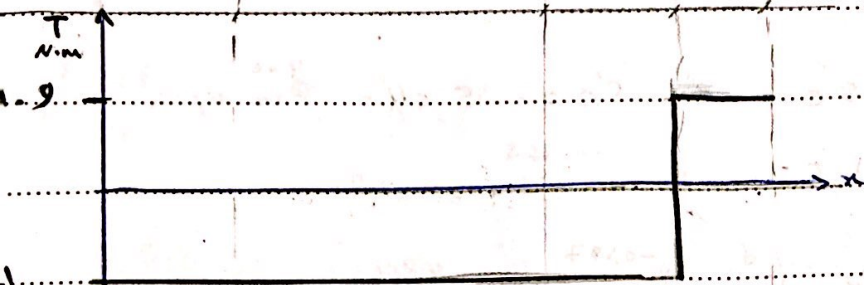

$$M_{xy} = A_y(\alpha = 60^\circ) - B_y(\alpha = 120^\circ)$$


$$-F_r(G_2) \cdot (\alpha = 190^\circ) + M_{G_2}(\alpha = 190^\circ)$$

$$-F_r(G_3) \cdot (\alpha = 260^\circ)$$

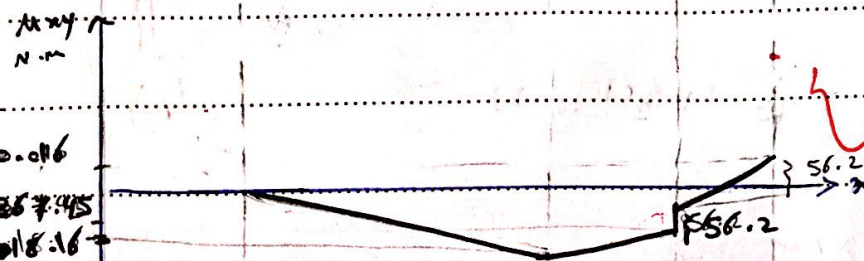

$$M_{xy} = A_z(\alpha = 60^\circ) + B_z(\alpha = 120^\circ)$$


$$F_r(G_2) \cdot (\alpha = 190^\circ) + F_r(G_3) \cdot (\alpha = 260^\circ)$$

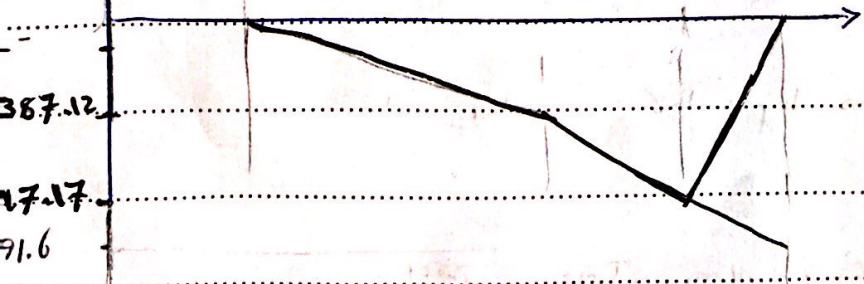

$$TG(x) = Tc \cdot x + TG_3 \langle x - 0.260 \rangle$$

$$= 70.1581x + 163.7022 \langle x - 0.260 \rangle$$


استراتژی هدف: کمترین هزینه در چرخ دنده سازه. G_3 را خارج از محدوده قرار می دهیم. چرخ دنده همگام G_1 در داخل آن

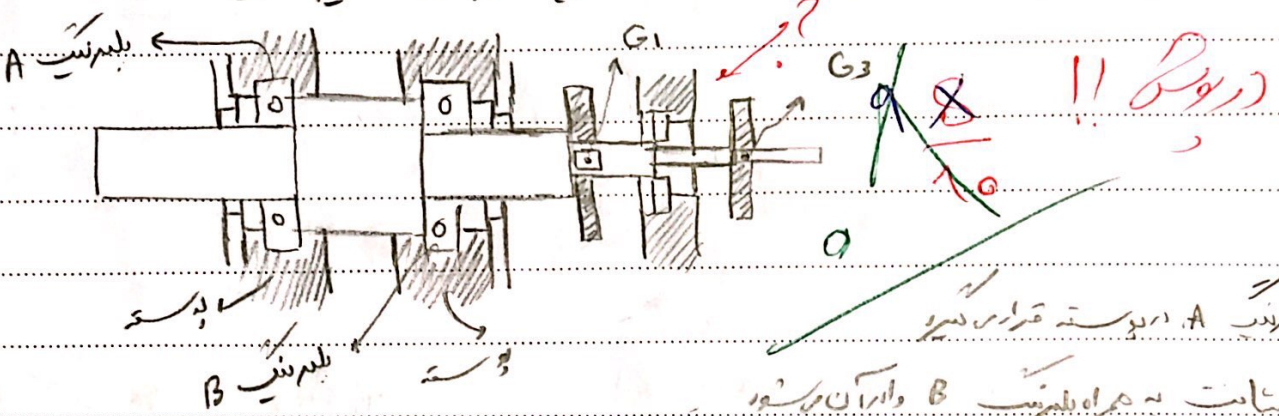

ابتدا بلبرین A در پوسته قرار می دهیم


سپس شافت به همراه بلبرین B و در آن قرار می دهیم

در راه شافت چرخ دنده همگام G_1 قرار می گیریم در آن قرار می دهیم

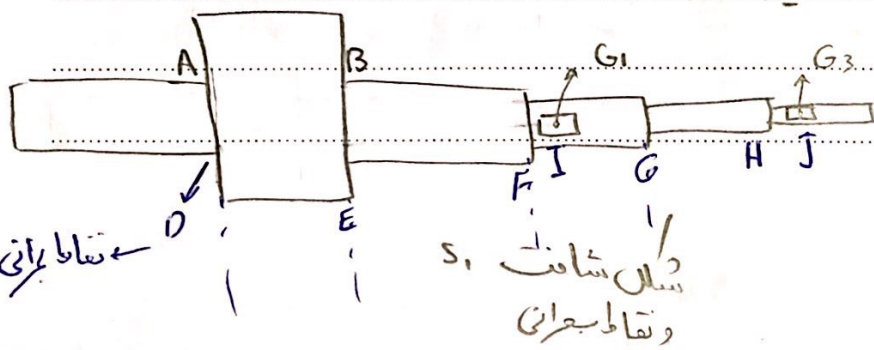


سپس چرخ دنده سازه G_2 قرار می دهیم

در نهایت چرخ دنده سازه G_3 قرار می دهیم

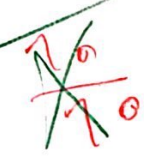

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

شکل و استراتژی نصب :

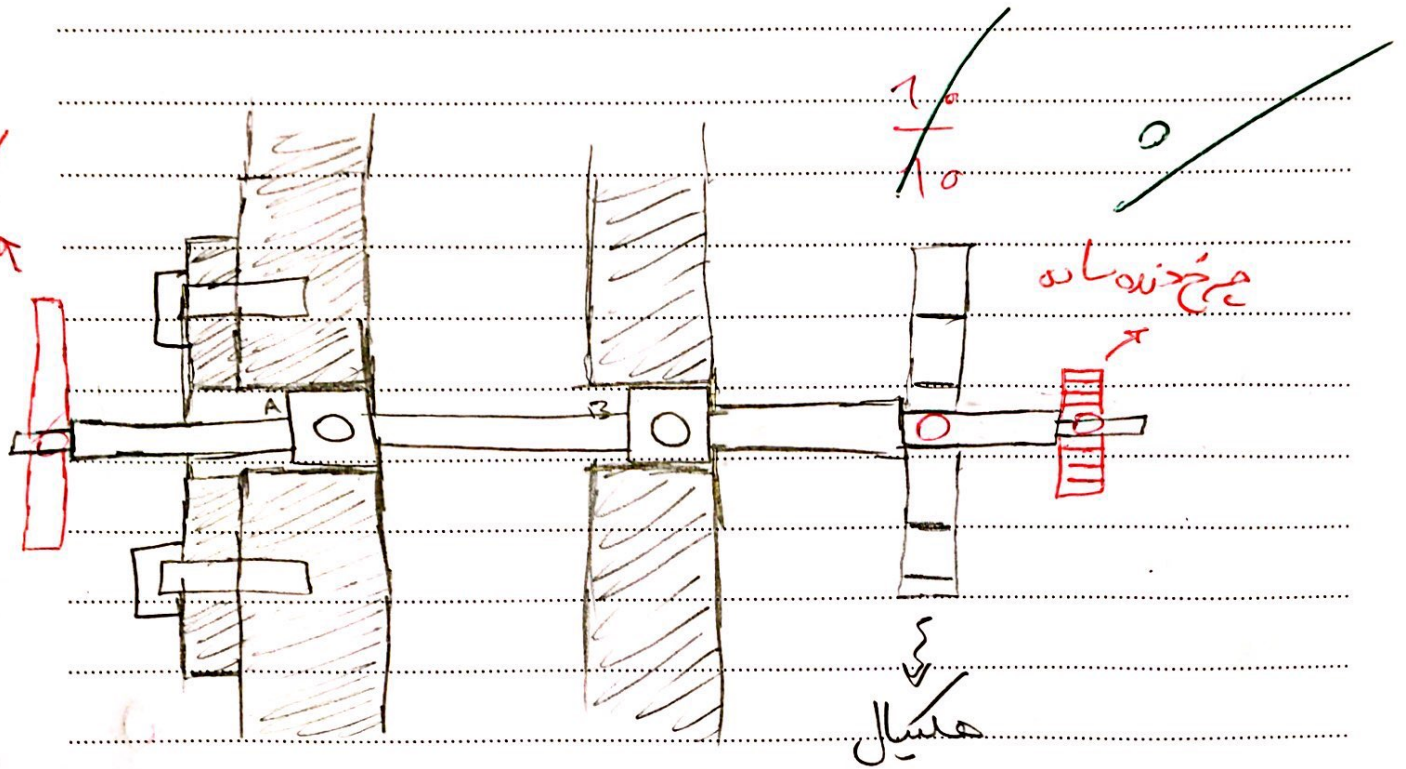

استراتژی :

- ۱- ابتدا بلبرینگ B را روی پوسته جایگزین می کنیم.
- ۲- بلبرینگ A را روی شافت جای زنیم و شافت را از سمت چپ وارد پوسته می کنیم.

3

۳- در پوشش را می بندیم

- ۴- کولیند را درست چپ و چرخ دنده های محسیال و ساده را درست راست به همراه محور سان روی شافت جای زنیم